


Manchon d'extrémité en CuNiSi avec verrou

Installation

1. Marquer le conducteur
2. Couper le conducteur au point marqué. S'il s'agit d'un câble à plusieurs brins, il faut utiliser un bout de fil ou de bande isolante pour empêcher les brins de se disperser.
3. Casser généreusement les angles avec une lime à l'endoit de la coupe
4. Insérer le conducteur prudemment du côté A dans le manchon (1) jusqu'à ce que le bout du conducteur dépasse de l'autre côté. La distance entre l'axe du goujon et le conducteur doit être environ 60 mm. Pour faciliter l'introduction, le levier du verrou peut être tenu en position P2. Après l'introduction le levier doit être remis en P1!
5. Fixer le manchon sur le terminal avec le goujon
6. Augmenter la tension mécanique sur le conducteur à au moins 3 kN afin que le cône se mette en place.

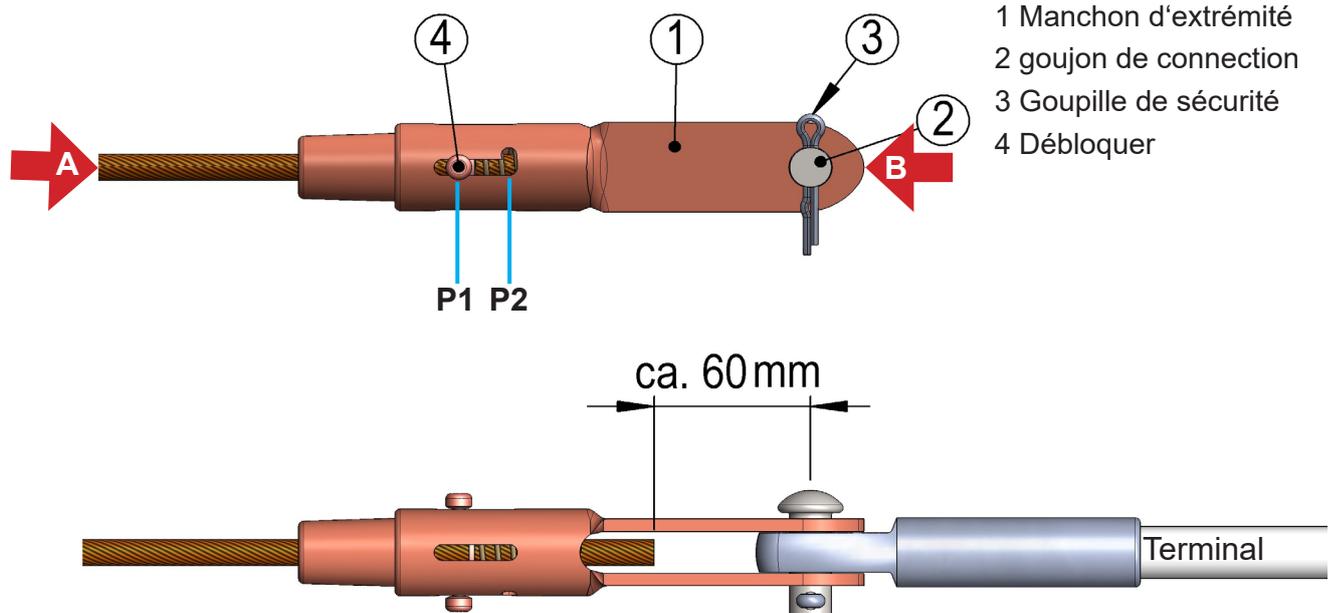

Desserrage et démontage

1. Ôter la tension avec la poulie multiple
2. Ôter la goupille de sécurité (3)
3. Enlever le goujon de connection (2). Démontez le manchon d'extrémité du terminal
4. Tenir le manchon d'extrémité avec le conducteur et donner un puissant coup de marteau sur le support (B)
5. Débloquer le cône de P1 à P2 et retirer prudemment le conducteur.
6. Le cône doit être remplacé pour une nouvelle utilisation du manchon d'extrémité.